補修パーツリスト

2022年9月14日　更新

ALS-M1FNFR-RR	
ALS-M1FNFW-RR	
ALS-M1FNFY-RY	

注）品番の□は、型式により品番が異なります。

※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。
※　各種補修パーツは“1”単位からご購入いただけます。（一部を除く）
※　写真と実物は、見た目の色に多少違いがありますので、ご了承ください。

例）機種名：ALS-M1FNFY-RY-53N

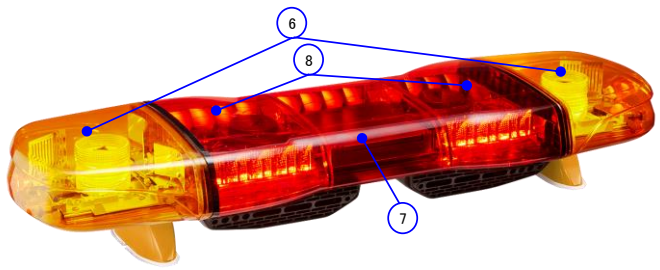

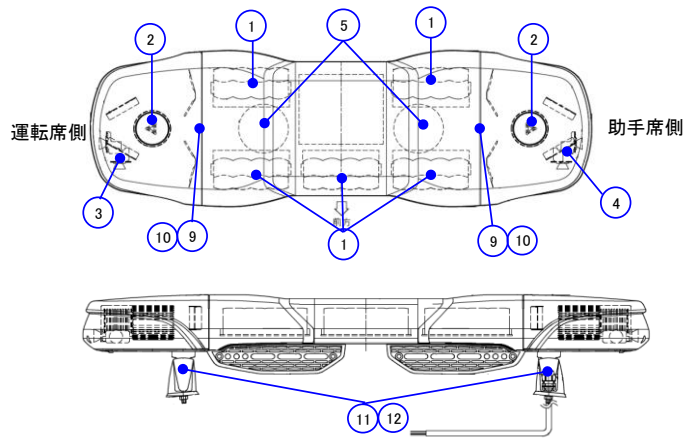

＜解決NAVI ＞

■ 区分	■ 故障内容・症状	■ 考えられる要因	■ 処 置	■ 部品番号
光	すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
	一部のLEDユニットが点滅しなくなった。	点滅灯組立のLED故障または寿命。	点滅灯組立を交換してください。	①
	フレネル灯組立部分が点滅しなくなった。	フレネル灯組立の故障または寿命。	フレネル灯組立を交換してください。	②
	サイドフラッシャ組立が点滅しなくなった。	サイドフラッシャ組立の故障または寿命。	サイドフラッシャ組立を交換してください。	③④
音	サイレン音、マイク拡声ができない。	ドライバーユニットの断線。	ドライバーユニットを交換してください。	⑤
外観	グローブのキズや破損。		キズ、破損箇所のグローブを交換してください。	⑥⑦⑧⑨⑩
	Ｆブラケットを交換したい。		10mmのラチェットをご使用してください。	⑪
	Ｆブラケットキャップを紛失もしくは破損した。		キャップを交換してください。	⑫

＜ 補修パーツ ＞

「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

区 分	番 号	品 名		品 番	所要数	仕 様	交換時期の目安
光	①		点滅灯組立　赤	W72100007-1F1	5	赤色	5年10万キロ
	②		フレネル灯組立　赤	W72100010-1F1	2	赤色	
	②		フレネル灯組立　白	W72100010-7F1	2	白色	
	③		サイドフラッシュ組立　R	W72100009-F1	1	赤色 運転席側	
	④		サイドフラッシュ組立　L	W72100008-F1	1	赤色 助手席側	
音	⑤		ドライバユニットＳＰＳ－５０Ｎ	Z65352217-3F1	2	50W　５３Ｎ：スピーカ２個搭載（前後） ５４Ｎ：スピーカ２個搭載（前前）	3年6万キロ
外 観	⑥		メイングローブ組立　赤	W33100094-1F8	2	赤色	異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。 くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	⑦		中間グローブA1　赤	W33110071-1F1	1		
	⑧		中間グローブB組立　赤	W33100088-1F1	2		
	⑨		中間ジョイントプレート組立　赤	W24400080-1F1	2		
	⑩		メインジョイントプレート組立　赤	W24400081-1F1	2		
	⑥		メイングローブ組立　黄	W33100094-2F1	2	黄色	
	⑨		中間ジョイントプレート組立　黒	W24400080-9F1	2		
	⑩		メインジョイントプレート組立　黄	W24400081-2F1	2		
	⑪		Fブラケット組立　赤	W83100090-1F3	2	赤色	キズや破損時に交換してください。
	⑫		Ｆブラキャップ　赤	W83140013-1F1	4		
	⑪		Fブラケット組立　白	W83100090-7F3	2	白色	
	⑫		Ｆブラキャップ　白	W83140013-7F1	4		
	⑪		Fブラケット組立　黄	W83100090-2F3	2	黄色	
	⑫		Ｆブラキャップ　黄	W83140013-2F1	4		

PATLITE Corporation　All Rights Reserved